

中西區民政事務處

通報移除中西區危險樹木

背景

本文件旨在報告 2023-24 年度樹木風險評估結果，並就移除區內由中西區民政事務處(下稱「本處」)管理的樹木徵詢區議會成員意見。

2. 本處每年均委派樹木保養承辦商的合資格樹藝師就本處管理的樹木進行年度檢查及風險評估。承辦商已於 2023 年 11 月完成檢查，發現位於匯安里休憩處的兩棵構樹健康狀況欠佳，並有潛在倒塌風險。

詳細資料

地點	:	匯安里休憩處 (圖片 1)
部門樹木編號	:	T804, T810
樹木品種	:	構樹 (殼木) (圖片 2&6)
胸徑	:	T804 - 637 毫米; T810 - 487 毫米
樹高	:	T804 - 12 米; T810 - 10 米

樹木狀況：

- 兩棵構樹均有滲液、裂縫或裂開、枯木、腐爛、樹洞及傷痕等不良的健康狀況。T804 主幹有長 20 厘米 x 闊 1 厘米 x 深 20 厘米的傷痕，而 T810 樹根部份則有長 10 厘米 x 闊 10 厘米 x 深 40 厘米的樹洞。
- 有關樹木位於開放予公眾使用的市區休憩處，按照發展局綠化、園境及樹木管理組制定的《樹木風險評估及管理安排指引》屬第 1 類「密集使用」地點，因此對公眾構成安全風險。

處理方案

3. 考慮到現場為公眾經常使用的休憩處，基於安全考慮，本處將按照評估報告，於風季來臨前(二零二四年五月中旬)移除兩棵健康狀況欠佳的構樹。移除樹木後，本處亦會委託承辦商於相關位置補種灌木植物，維持休憩處綠化景觀。



圖片 1: 樹木位置



圖片 2: T804 樹木外觀



圖片 3: T804 主幹狀況 - 大範圍傷痕



圖片 4: T804 樹枝狀況 - 枯木及不尋常裂縫




圖片 5: T804 樹枝狀況 - 有枯木及樹枝裂開



圖片 6: T810 樹木外觀



圖片 7: T810 樹冠狀況 - 樹枝腐爛及有枯木外露

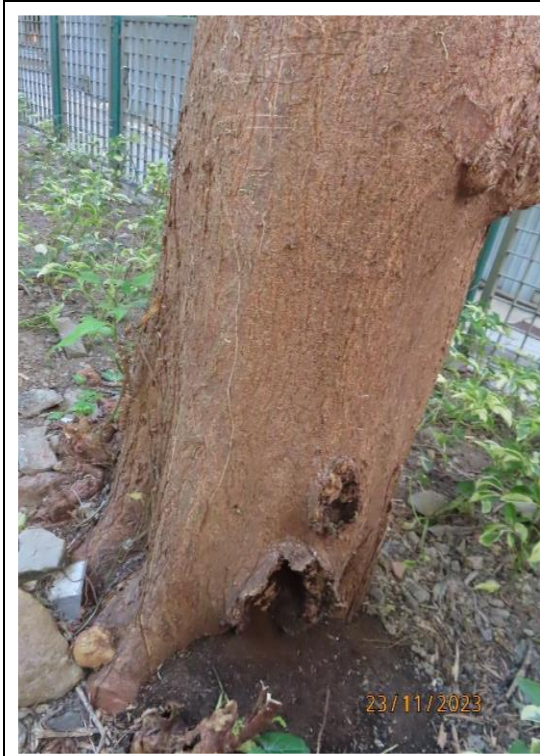

圖片 8: T810 樹根狀況 - 樹根出現腐爛



圖片 9: T810 樹根狀況 - 根部有因白蟻造成的大型空洞，尺寸為長 10 厘米 x 闊 10 厘米 x 深 40 厘米